

MultiControl

Käyttölaitteen vikataulukko, sisäinen Txx



Vikakoodi	Vika	Vian kuvaus	Vian korjaaminen
TeD	Ylijännite	Syöttöjännite on yli 36 V.	Tarkasta auton sähköjärjestelmä.
Te3	Näytön taustavalo ei toimi		Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Te4	LED-tilavalo ei toimi		Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Te5	Lämpötila-anturin häiriö	MultiControlin/SmartControlin lämpötila-anturi ei toimi.	Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Te6	W-väylän lämpötila-anturin häiriö	Ulkoisen anturin (W-väylä) lämpötilaa ei voitu lukea oikein.	Tarkasta asennus. Vaihda anturi tarvittaessa.
T12	W-väylän kommunikaation häiriö		Tarkasta asennus.
Te7/Te8	Flash		Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Tea	Virheellinen lämmittimen vastaussignaali (ST)		Tarkasta asennus.
Tec	Jumittunut ohjausnappi	Ohjausnappi on ollut painettuna yli kymmenen sekunnin ajan.	Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
T46	Ylivirta/oikosulku kytkennän lähdössä SAU1	Virta on yli 500 mA.	Tarkasta asennus. Varmista, ettei kytkennän lähdön SAU1 kulutin käytä yli 500 mA virtaa.
Te0	Alhaisempi jännite	Syöttöjännite alittaa teknikon asettaman arvon.	Lataa akku tai tarkasta auton sähköjärjestelmä.
T84	Alijännite	Syöttöjännite on alle 8 V.	Lataa akku tai tarkasta auton sähköjärjestelmä.
Te1	Ympäristön lämpötila on liian alhainen/korkea	Ympäristön lämpötila ei ole käytön lämpötila-alueella -20 °C ... +70 °C.	Vika korjaantuu automaattisesti, kun ympäristön lämpötila on jälleen välillä -20 °C ja +70 °C.
TeB	RTC-virhe		Jos jännitekatkos kestää yli kahdeksan minuuttia: syötä päivämäärä/kellonaika uudelleen. Jos virhe ilmenee ilman, että jännitteensyötössä on ollut katkos: ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.

MultiControl



Liitetyn UniBoxin ja analogisen lämmittimen häiriöt

Vikakoodi	Vika	Vian kuvaus	Vian korjaaminen
Fed	Ylijännite	Syöttöjännite on yli 36 V.	Tarkasta auton sähköjärjestelmä.
F5d	Lämpötila-anturin häiriö	Ulkoisen, UniBoxiin liitetyn anturin lämpötilaa ei voitu lukea oikein.	Tarkasta asennus. Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
F12	W-väylän kommunikaation häiriö		Tarkasta asennus.
Fe7/Fe8	Flash	Kirjoittaminen sisäiselle muistille / lukeminen sisäiseltä muistilta epäonnistui.	Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Fe9	Epäasianmukainen kytkennän lähdön SAU1 signaali	UniBox vastaanottaa epäasianmukaisen signaalin.	Tarkasta asennus. Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
Fea	Virheellinen lämmittimen vastaussignaali (ST)		Tarkasta asennus.
Fec	Jumittunut ulkoinen ohjausnappi	Ulkoinen ohjausnappi on ollut painettuna yli kymmenen sekunnin ajan.	Tarkasta asennus. Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
F01-F0F	Lämmittimen häiriö	Ks. lämmittimen asiakirjat.	Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen.
T5d	UniBox-lämpötila-anturin häiriö	Ulkoisen, UniBoxiin liitetyn anturin lämpötilaa ei voitu lukea oikein.	Tarkasta asennus. Vaihda anturi tarvittaessa.
T84	Alijännite	Syöttöjännite on alle 8 V.	Lataa akku tai tarkasta auton sähköjärjestelmä.

MultiControl



Liitetyn lämmittimen häiriö

Vikakoodi	Vika	Vian kuvaus	Vian korjaaminen
F01-F99	Lämmittimen häiriö (analoginen)	Katso lämmittimen korjaamokäsikirja	Ota yhteyttä Webaston huoltopisteeseen
F01-FFE H01 - Hxx	Lämmittimen häiriö (W-väylä)		